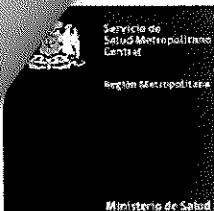


HOSPITAL  
**EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada  
www.hospitalelcarmen.cl

# INFORME DE ESPECIALIDAD PARA PROCESO DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA: CLIMATIZACION.

Elaborado por:	Aprobado por:	Aprobado por:	Aprobado por:
Nombre:	JUAN CARLOS BARRIENTOS		Mario Holla Cristian Alvarado
Cargo:	INGENIERO EN CALEFACCION REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO	Hele(s) RR FF	Jairo Gheraccio
Institución:	HEC MINSAL	SSMC	HEC
Firma:			
Fecha:	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014

**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada  
[www.hospitalelcarmen.cl](http://www.hospitalelcarmen.cl)

## CONCLUSIONES

### A.- Generales

Las mediciones realizadas en el Hospital El Carmen, en particular en áreas críticas, indican que no se cumple con normativas citadas en las especificaciones técnicas de Climatización, entre ellas las normas ASHRAE, AIA y lo indicado en el propio proyecto de climatización. Específicamente en cuanto a dotar a los recintos de:

1. Renovaciones de aire
2. Niveles de presiones de cada recinto
3. Dirección del flujo de aire
4. Niveles de humedad relativa
5. Distanciamiento de descargas de aire en Pisos Mecánicos, respecto de la Toma de Aire Exterior.
6. Calidad de CO<sub>2</sub>
7. Presiones de saturación de filtros de aire
8. Niveles de polución en pisos mecánicos donde los equipos toman el aire nuevo
9. Otras.

### B.- Existencia de problemas en la ejecución en Norma vigente:

1. No se ha filtrado el aire de expulsión al exterior provenientes de recintos de infecciosos y de salas de pacientes aislados, esta condición tiene una gran probabilidad de que los aires contaminados expulsados puedan reingresar al Hospital, a través de ventanas abiertas o Celosías de traspaso de Pisos Mecánicos.
2. Unidades Manejadoras de recintos críticos, tales como UCI-UTI adultos e infantil, con recirculación, es decir parte del aire que provienen de recintos aislados se está reinyectando a los recintos de UCI-UTI.
3. Falta de Climatización y calidad requerida de filtrado de aire en recintos como por ejemplo: Farmacias, UMT, Hospitalización, entre otras. Ellas no cumplen con las normas citadas. Los niveles de temperatura que se alcanzará en periodo verano serán extremadamente altas poniendo en riesgo las muestras médicas químicas, estado de los enfermos y calidad de UMT. Se deja en claro que la responsabilidad de lo anterior es de la Dirección de Operaciones, Departamento de Infraestructura, y la Dirección de Servicios Administrativos.






instalada de Refrigeración (Chillers) se ocupa en la actualidad sólo el 50% aproximadamente quedando disponible una potencia que puede solucionar la totalidad de recintos que muestran problemas de altas temperaturas. Se debe recordar que el Hospital cuenta con ventilación casi en su totalidad y que esta ventilación es obligatoria por norma, pues es la que otorga las renovaciones señaladas en las propias normas. En el caso del verano, el aire que se inyecta a condición ambiental será a la temperatura exterior, es decir a unos 30°C, situación que empeorará la temperatura interior.

4. Incumplimiento de Norma general técnica nº59 Manipulación de medicamentos estériles en Farmacias de hospitales Chile.
5. Incumplimiento de filtrado tipo Hepa en SEDILE.
6. Falta de visualizadores de Presión (positiva y/o negativa) en: Pabellones, Uci-Uti (recintos aislados), hospitalización (recintos aislados), Esterilización, Farmacias, entre otros.
7. Climatización proyectada e instalada en Imagenología no es la adecuada en recintos de equipos. La climatización para estas zonas está demandada por los requerimientos ambientales de equipos (los rangos de temperatura y humedad) las que son establecidas por los fabricantes de equipos y, que en el caso de control de humedad en particular, para este proyecto no se cumplió.
8. Sistema de control centralizado, no reconoce situaciones anormales tales como, desconexión de sensores de presión, retornos detenidos, entre otros.
9. Humidificadores de Pabellones fuera de servicio

El nivel correcto de humedad relativa (entre 40% y 60%), fundamental para la salud y el confort de las personas, reviste una importancia todavía mayor en un contexto sanitario, en el cual las personas son más débiles y vulnerables.


Un nivel de humedad demasiado bajo, como ocurre en los períodos invernales a causa del calentamiento, aumenta los problemas en el aparato respiratorio, en los ojos, en la piel, la nariz y la boca, favorece además las descargas electrostáticas muy peligrosas para los pacientes y para los equipos médicos electrónicos.

Una humedad demasiado alta podría, por el contrario, favorecer la proliferación de bacterias, gérmenes y virus, en particular la bacteria de la Legionella.

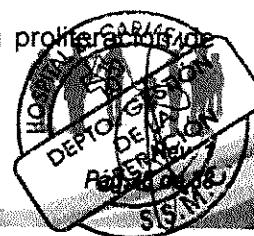



En los quirófanos, además, el control de la humedad, es obligatorio por diversas directivas europeas e internacionales, convirtiéndose por lo tanto en un requisito normativo obligatorio a cumplir.

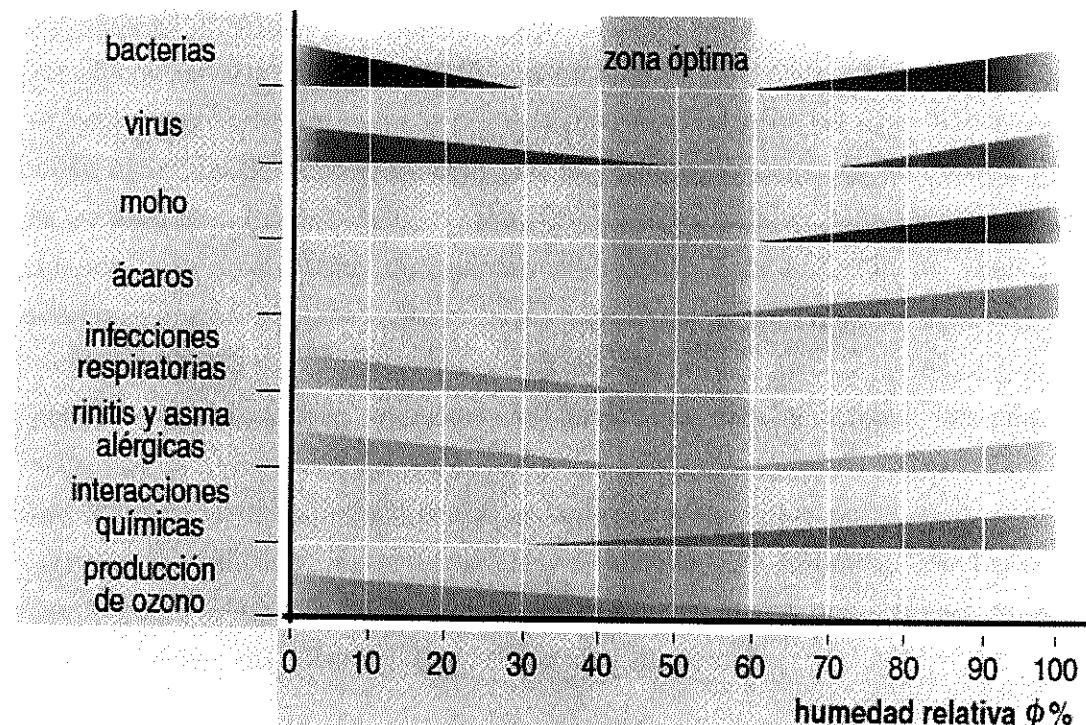


#### C.- Operación y Mantención

Se ha detectado la ausencia de protocolos de Operación y Mantención, ello se evidencia en:

##### c.1.- Mantenimiento

1. El estado en que se encuentran los equipos, nivel de saturación de los filtros que superan incluso los niveles indicados en proyecto y fabricante de filtros, las estelas de particulado que se observan en rejillas, difusores y radiadores.
2. Se observa filtros que fueron ya reemplazados (contaminados) en el propio Piso Mecánico, sin ningún tipo de resguardo en cuanto a su apilamiento como a su protección para no contaminar ni dañar el personal técnico como al aire que toman las unidades.

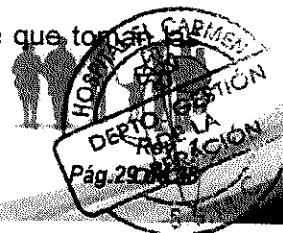



**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada  
[www.hospitalelcarmen.cl](http://www.hospitalelcarmen.cl)

### c.2.-Operación

Operadores del sistema de control centralizado, desconocen:

1. Totalidad de Equipamiento de extracción de aire en recintos aislados
2. Correcta operatividad de los equipos dada la naturaleza de los recintos a tratar.
3. Correcta operatividad de temperaturas internas respecto de temperaturas externas, ejemplo sala de espera de urgencia ya descrita anteriormente.
4. Desconocimiento de Free Cooling (energía gratis)
5. Se observaron un gran número de Unidades Manejadoras de Aire detenidas sin causa aparente. Se debe esclarecer que en recintos hospitalarios en zonas críticas las Ventilaciones (renovaciones de aire) no se pueden detener pues afecta la calidad del aire y la proliferación de agentes patógenos. Esta situación se verificó en diferentes ocasiones, siendo la última verificación en terreno durante la semana del 24/08/14 al 29/08/14.
6. Operadores desconocen aspectos fundamentales de la calidad del aire en hospitales, ello se verifica por los puntos antes indicados.
7. Detención de ventilación y extracción en diversas áreas del Hospital, entre ellas por ejemplo, los recintos administrativos y directivos. En particular, los baños no cuentan con ventilación en operación por lo que los olores provenientes de éstos recorren los pasillos causando molestias a los usuarios.

### D.- Problemas de Instalación

1. Importante porcentaje de fugas de aire en propios equipos como en ductos.
2. Falta de aislación térmica en ductos de retorno en Pisos Mecánicos.
3. Falta Plenum de descarga en Piso Mecánico que impida el reingreso de aire en muro sur.
4. Planos As Built, no reflejan fielmente las disposiciones de las instalaciones.





**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada  
[www.hospitalelcarmen.cl](http://www.hospitalelcarmen.cl)




5. Por no contar con fichas de selección de equipos, no fue posible determinar si los equipos instalados cumplen con los parámetros especificados en proyecto.


Se requiere certificar todos los recintos climatizados, por laboratorio acreditado por el INN.

El número de observaciones enunciadas y revisadas en este informe de especialidad, permiten referenciar elementos suficientes para proyectar problemas similares y de orden asistencial en el resto de las zonas climatizadas: Pabellones, zonas críticas y dependencias hospitalarias, entre otras.

Con los recintos validados y certificados es posible otorgar la PSD.

### III.- OTRAS OBSERVACIONES DE TERRENO

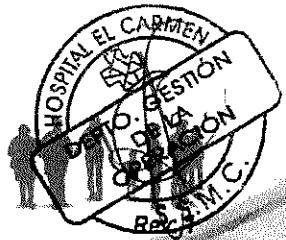

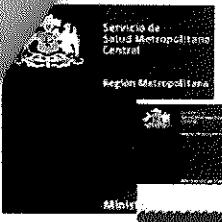

**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valenzuela Ferrer

Especialidad

CLIMATIZACIÓN

ANTECEDENTES

NOMBRE DE RESPONSABLE

Juan Carlos Barrientos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	OBSERVACIONES GENERALES:	Cumplimiento	OBSERVACIONES
	<b>Zonas Recintos</b>		
1.1	Falta informe de medición de parámetros de los sistemas de climatización y calefacción	NO	Falta Documentación
1.2	Falta instalar interruptores de energía eléctrica locales (punto) en manejadoras.	PARCIAL	Solo se instalaron en UMAS sin variador de frecuencia, solicitar catálogo de variadores junto con diagrama eléctrico del propio variador [en pruebas básicas se trato de habilitar UMAS, no logrando hacerlo]
1.5	Durante el proceso de puesta a punto y regulación del sistema de climatización y calefacción se debe corregir instalaciones que han sido dañadas con posterioridad a su recepción, producto de instaladores de otras especialidades.	NO	UMA Imagenología: puertas abolladas, en piezas mecánicas existen aspillas de ductos rotas.
1.6	Se deben corregir extracciones de aire que se encuentran conectadas con manga flexible, en aquellos casos en los cuales el pliego de detalles indica instalarlas sobre ducto de acero	NO	De acuerdo a EETT ítem 23 31 13.13 párrafo Ductos Flexibles se indica solo en Difusores de inyección (presión positiva). En Párrafo Fitting y Accesorios, se indica "Por tratarse de una construcción para el cuidado de la salud todos los circuitos de aire de inyección, retorno, extracción y aire frío serán a través de ductos metálicos, no pudiendo usarse espacios en celos o pisos como camaras planas". En EETT ítem 23 31 16 Ductos no metálicos, se indica expresamente "No se han empleado por razones de higiene"
1.7	Se debe corregir aquellos difusores de aire que no se encuentran con su revestimiento térmico y amontonarse de acuerdo con lo indicado en pliego de detalle	NO	No se cumple con lo indicado en pliego de Detalles N° 9 de 31, detalle de montaje de DI
1.8	Se debe reemplazar la instalación de las mangas de conexión de difusores que se encuentran instaladas sobre cielo falso y no sobre soportes	PARCIALMENTE	Solo se debe reemplazar aquellos en que el caudal está fuera de los rangos indicados en el proyecto.
1.9	Falta certificación de presiones diferenciales y caudales de aire en pabellones y recintos	NO	No existe certificación de Recintos Críticos, el que debe ser realizado por laboratorio acreditado en INN
1.10	Falta completar la limpieza interior de ductos pertenecientes a servicios críticos.	PARCIALMENTE	Se observan registros que dan cuenta de acción de limpieza de ductos de servicios críticos, pero no se cuenta con documentos que acrediten la Neigentación de estos ductos.
	<b>Zonas Manejadoras de Aire Salas Técnicas</b>		
1.11	Se debe completar la instalación de rejillas en torno de aire de manejadora.	NO	
1.12	Falta completar la instalación de humidificadores en las manejadoras pabellones de parto (6) y quirúrgicos (11).	NO	Ninguno de los humidificadores se encuentran operativos, situación grave para el uso de Pabellones, además se requiere corroborar la existencia de agua blanda para su uso
	<b>Zona Central Térmica</b>		
1.13	Faltan placas en intercambiadores térmicos de producción de agua caliente	NO	Problemas de baja temperatura de producción de agua caliente sanitaria, además se observa la no utilización de CACCS, acumulando agua estancada a temperaturas entre 20 y 40°C ambiente propicio para generación de legionella. Se requiere por proyecto acumulación a 60°C.
	<b>Zona Torres de Enfriamiento</b>		
1.17	Falta certificación de soldaduras de la estructura de la torre de enfriamiento y corregir desalineamientos.	NO	No se cuenta con registro de certificación de soldaduras






**HOSPITAL  
EL CARMEN**


**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valenzuela Carrasco

MÍNISTRO	Especialidad	CLIMATIZACIÓN	
<b>AUTORES/EDILES</b>			
NOMBRE DE RESPONSABLE			
ESTACIONES CLIMATIZADAS			
	OBSERVACIONES ESPECÍFICAS	Complimiento	OBSERVACIONES
<b>Subterráneo -2</b>			
1.19	- Falta verificación de accionamiento automático de troneras por alta concentración de CO	NO	Se realiza prueba de funcionamiento, sin respuesta
1.20	- Verificar que los ventiladores de extracción de los estacionamientos están adecuadamente afianzados	PARCIALMENTE	Amortiguadores correspondientes al vértice donde se ubica el motor, se encuentra mal dimensionado, generando desplazamiento del centro de gravedad y aumento de vibraciones.
<b>Subterráneo -1</b>			
1.21	- En sectores de anatomía patológica, los recintos donde se trabaja con xilo no deben conectarse a la intracción (reverso sentido de aire).	NO	Los ductos de extracción son expulsados en su totalidad al exterior, siendo dichada sur (contraria a los vientos predominantes) donde existen celosías de trasiego de aire por lo que parte de ese aire pudiera retornar al piso mecánico donde las UMAS toman aire nuevo
<b>Primer piso</b>			
1.22	- Se debe completar la instalación de elementos terminales de aire como difusores, rejillas de extracción y rejillas de retorno, donde existe mangas de unión flexible sin conectar.	PARCIALMENTE	Si bien se conectan los difusores y rejillas, no se acepta el uso de ductos flexibles en extracciones y retornos de aire, esto se indica claramente en EETT, ver respuesta de ítem 1.6 del presente informe
Sala de Procedimiento Traumatológico 018 (313)			NO tiene TAE, Fancoll no inyecta aire frío y plano Ax Built no coincide con lecho
Recinto de Box Circular 020 (323)			Temperatura de inyección 24°C, debiendo inyectar aire frío por las condiciones ambientales existentes intemperie y extriores
Sala de Procedimiento Traumatológico 019 (322) Y 043 (253)			Plano as built, indica unidades manejadoras de aire con gabinetes porta filtro en lecho no se aprecia Unidades CMCF 1.2 y CMCF 1.3. Ducto de recinto 043 no está aislado.
1.28	- En sector de Imagenología, los dímpers correspondientes al sistema de protección de gas NOVEC, se encuentran conectando el pleno caño de pasillo, hacia donde se arrastra todo el particulado de los cielos falsos de pasillo y recinto. Se debe instalar un ducto de conexión de transición entre estas zonas.	NO	Si existiere descarga en caso de incendio, esta descarga será insuficiente despidiendo el gas por rejilla de extracción de aire, se debe instalar templador retrocedido y cierre puerta hidráulico en todas las puertas que contengas descargas con gas Novex.
<b>Segundo piso</b>			
<b>ZONA P2-1</b>			
1.29	- Recinto 05, se debe completar la instalación de revestimiento térmico de canerías de calefacción.	NO	Falta de aislación produce pérdidas de energía y peligro de posibles condensación en matrices de agua fría
1.31	- Recinto 13P, 18 en inyección de aire se debe completar la instalación de dímpers de regulación de caudal de	NO	Exceso de caudal produce alto y molesto nivel de ruido
<b>ZONA P2-2</b>			
1.32	- Recinto 17P, 18 debe completarse la instalación de damper direccional de flujo de aire	NO	
<b>ZONA P2-3</b>			
1.39	- Recinto 128, 129, 130 se debe instalar dímpers de regulación de aire en salida de ducto de inyección.	NO	
1.43	- Recinto 138 se debe completar la instalación de rejillas de extracción	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.44	- Recinto 159, 160 la conexión a rejilla de extracción se ejecuta con manga flexible muy larga. Revisar	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.46	- Recinto 143, manga de extracción se encuentra desconectada de su cuello de ducto.	NO	Idem Observación ítem 1.6
<b>ZONA P2-4</b>			
1.49	- Recinto 194, 224 la conexión a rejilla de extracción se ejecuta con manga flexible muy larga. Revisar	NO	Idem Observación ítem 1.6
<b>ZONA P2-5</b>			
1.57	- Recinto 267, 268 manga de extracción se encuentra obstruida. Revisar	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.58	- Recinto 228, debe completarse la instalación de CD en muro	NO	Falta instalación de filtro HEPA en descarga aire contaminado
1.59	- Recinto 292, debe completarse la instalación de CD en muro	NO	Falta instalación de filtro HEPA en descarga aire contaminado
<b>Tercer piso</b>			
<b>ZONA P3-1:</b>			
<b>ZONA P3-4:</b>			
1.63	- En general se deben corregir y reparar puertas y estructuras de los equipos que han sido manipulados y dañados durante el proceso de puesta en servicio. Rotaduras, abolladuras, roturas, deben ser reparadas y pintadas. Ademas completar red de canerías de desague de condensado.	NO	UMA Imagenología, puertas abolladas y CMCF 511 Manilla no cierra plenamente con puertas en mal estado
1.66	- CMCF 1.3 Urgencia Box Alergón Adulto sin variador de frecuencia. Se debe instalar	NO	
1.71	- CMCF 9.1 Gimnasio Puerta de manejadora no cierra completamente presenta fugas de aire.	NO	Manilla no cierra
<b>ZONA P3-6:</b>			
1.76	- Recinto 07, 12, 16, 19, Extracción de aire	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.79	- Recinto 150, 151, 152, 153, 154, Extracción de aire con manga flexible demasiado larga	NO	Idem Observación ítem 1.6



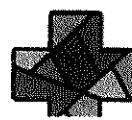

ESPECIALIDAD		CLIMATIZACIÓN	
ANTERIORES			
NOMBRE DE RESPONSABLE		Juan Carlos Barrionuevo	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
		Cumplimiento	OBSERVACIONES
1.80	- Recinto 109, 108. Se debe completar sello en ducto de extracción	NO	Item Observación item 1.6
1.81	- Recinto 32. Se debe completar la instalación de manga de extracción de aire, queda expuesta interior de ducto.	NO	Item Observación item 1.6
<b>Cuarto piso</b> <b>ZONA P-4:</b>			
1.92	- Recinto 147 falta revestimiento térmico sobre fancoil y sobre el pliego de inyección; ducto de inyección apoyado sobre fancoil	NO	Cajas porta difusores no han sido aisladas.
1.96	- Recinto 162, 163, 165, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 186, 191, 193. manga flexible deformada. Se debe corregir o reemplazar		Pendiente por revisar
1.97	- Recinto 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 175, 176, 177, 178, 179, 1783, 196. Falta revestimiento térmico sobre pliego de inyección	NO	Cajas porta difusores no han sido aisladas
<b>ZONA P-4-3:</b>			
1.100	- Recinto 15P. mangas de conexión a difusores de aire y rejillas de aire, deformadas. se deben corregir o reemplazar. Frente a recinto 237 ducto de inyección de aire se encuentra sin revestimiento térmico. se debe completar		Pendiente por revisar
1.103	- Recinto 214, 216, 217, 220, 224: rejilla de extracción se conecta con manga deformada, falta dímpar de regulación.	NO	Item Observación item 1.6
1.106	- Recinto 219: manga flexible rota		Pendiente por revisar
<b>ZONA P-4-3:</b>			
1.110	- Recinto 262, 263. en extracción existe manga flexible deformada, se debe reparar o reemplazar	NO	Item Observación item 1.6
1.115	- Recinto 16 P. mangas de conexión a difusores de aire y rejilla de retorno, deformadas. Frente a caja de escalas ducto de inyección de aire se encuentra sin revestimiento térmico.	NO	Item Observación item 1.6
<b>ZONA P-4-6:</b>			
1.121	- Recinto 2P. las mangas se encuentran deformadas, faltan abrazaderas en cuello de unión. Falta dímpar regulador de aire en ducto principal de retorno.	NO	Item Observación item 1.6
1.124	- Recinto 19. extracción sin conectar con manga flexible deformada, se debe corregir o reemplazar	NO	Item Observación item 1.6
1.125	- Recinto 06. en dímpar regulador de caudal falta brazo de regulación.		Pendiente por revisar
1.126	- Recinto 23. inyección se conecta con manga flexible deformada	NO	Item Observación item 1.6
1.127	- Recinto 08. falta revestimiento térmico en cañerías de agua caliente. En inyección de aire a pasillo falta dímpar regulador de caudal, no se instala abrazadera en cuello de ducto		Pendiente por revisar
1.128	- Recinto 10, 12. falta dímpar de regulación. soporte de ducto, revestimiento térmico y abrazadera en cuello de ducto de inyección.		Pendiente por revisar
1.129	- Recinto 20. rejilla de extracción se conecta con manga flexible deformada, falta sello, pernillas y soporte de ducto		Pendiente por revisar
1.130	- Recinto 10: cañerías de calefacción se encuentran con revestimiento térmico suelto, se ve la cañería a la vista		Pendiente por revisar
1.131	- Recinto 27. rejilla extracción se conecta con manga flexible deformada		Pendiente por revisar
1.132	- Recinto 14: en cañerías de calefacción y ducto de inyección. falta revestimiento térmico. En inyección hacia pasillo falta dímpar de regulación y abrazadera en cuello		Pendiente por revisar
1.133	- Recinto 28. rejilla extracción se conecta con manga flexible deformada.		Pendiente por revisar
1.134	- Recinto 15. en inyección hacia pasillo falta dímpar de regulación y abrazadera en cuello		Pendiente por revisar
1.135	- Recinto 29. rejilla extracción se conecta con manga flexible deformada		Pendiente por revisar
1.136	- Recinto 16. falta revestimiento térmico en cañería de agua caliente. Falta sello ignífugo nn subida de cañería		Pendiente por revisar
1.137	- Recinto 30. falta conectar switch de control en dímpar contra incendio	NO	Switch de dímpares contra incendio en su totalidad no se encuentran conectados por tanto no es posible saber si estos se encuentran abiertos o cerrados.
1.138	- Recinto 49. rejilla inyector se conecta con manga flexible deformada, falta sello en ducto		Pendiente por revisar
1.141	- Recinto 44. falta revestimiento térmico en ducto de inyección de aire.		Pendiente por revisar
1.142	- Recinto 36. la manga flexible que conecta la inyección de aire no tiene armaduras en su trayecto.		Pendiente por revisar
1.143	- Recinto 28B. falta revestimiento térmico en ductos de inyección.		Pendiente por revisar
<b>ZONA P-5:</b>			
1.145	- Recinto 80. falta sello en contorno de ducto de extracción y soporte, manga deformada.		Pendiente por revisar
1.145	- Recinto 60, 72, 84, 96, 100. falta dímpar regulación de caudal		Pendiente por revisar
1.147	- Recinto 85. en extracción. falta dímpar regulación de caudal , clips de unión de marcos, sello en ducto, en inyección de aire. falta dímpar regulador de aire, la manga de conexión está obstruida, falta abrazadera en cuello de ducto.		Pendiente por revisar
1.148	- Recinto 86. Manga de conexión de inyección de aire obstruida		Pendiente por revisar
1.149	- Recinto 88. falta sello y soporte en ducto de extracción. Manga de conexión deformada		Pendiente por revisar
1.150	- Recinto 95, 97 y 98. falta dímpar de regulación y clips de unión de marcos		Pendiente por revisar
1.154	- Recinto 49. mangas de conexión a difusores de aire deformadas, los falta dímpares de regulación de caudal y abrazaderas. Frente a recinto 94 existe una tubería que pasa por el pasillo de inyección de aire y que se conecta a un sistema de ductos que atraviesan el pasillo hasta el exterior del edificio.		Pendiente por revisar
1.155	- Recinto 29D. falta revestimiento térmico en ducto de inyección de aire.		Pendiente por revisar

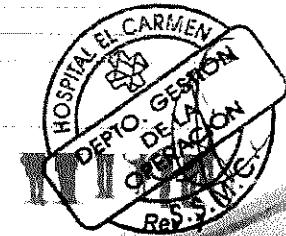



**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada

## LITIGIOSIDAD

## CLIMATIZACIÓN

### ANTERIORES


#### INICIATIVA DE RESPONSABLE

Juan Carlos Barrientos


#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		Cumplimiento	OBSERVACIONES
1.80	- Recinto 109, 108. Se debe completar sello en ducto de extracción	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.81	- Recinto 32. Se debe completar la instalación de manga de extracción de aire, queda expuesto interior de ducto	NO	Idem Observación ítem 1.6
<b>Cuarto piso</b>			
<b>ZONA P4-1:</b>			
1.92	- Recinto 147 falta revestimiento térmico sobre lanceol y sobre el pliego de inyección, ducto de inyección apoyando sobre lanceol	NO	Cajas porta difusores no han sido aisladas
1.96	- Recinto 162, 163, 165, 166, 167, 172, 174, 175, 186, 193, 193 manga flexible deformada. Se debe corregir o reemplazar		Pendiente por revisar
1.97	- Recinto 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 186. Falta revestimiento térmico sobre pliego de inyección	NO	Cajas porta difusores no han sido aisladas,
<b>ZONA P4-2:</b>			
1.100	- Recinto 15P mangas de conexión a difusores de aire y rejillas de aire, deformadas, se deben corregir o reemplazar. Frente a recinto 237 ducto de inyección de aire se encuentra sin revestimiento térmico, se debe completar.		Pendiente por revisar
1.103	- Recinto 214, 216, 217, 220, 224: rejilla de extracción se conecta con manga deformada, falta dímpar de regulación	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.106	- Recinto 210: manga flexible rota		Pendiente por revisar
<b>ZONA P4-3:</b>			
1.118	- Recinto 262, 263 en extracción existe manga flexible deformada, se debe reparar o reemplazar	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.115	- Recinto 18 P: mangas de conexión a difusores de aire y rejilla de retorno, deformadas. Frente a caja de escalas ducto de inyección de aire se encuentra sin revestimiento térmico	NO	Idem Observación ítem 1.6
<b>ZONA P4-4:</b>			
1.121	- Recinto 29: las mangas se encuentran deformadas, faltan abrazaderas en cuello de unión. Falta dímpar regulador de aire en ducto principal de retorno	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.124	- Recinto 19: extracción se conecta con manga flexible deformada, se debe corregir o reemplazar	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.125	- Recinto 05: en dímpar regulador de caudal falta brazo de regulación		Pendiente por revisar
1.126	- Recinto 23: extracción se conecta con manga flexible deformada	NO	Idem Observación ítem 1.6
1.127	- Recinto 08: falta revestimiento térmico en cañerías de agua caliente. En inyección de aire a pasillo falta dímpar regulador de caudal, no se instala abrazadera en cuello de ducto		Pendiente por revisar
1.128	- Recinto 10, 12, falta dímpar de regulación, soporte de ducto, revestimiento térmico y abrazaderas en cuello de ducto de inyección		Pendiente por revisar
1.129	- Recinto 26: rejilla de extracción se conecta con manga flexible deformada, falta sello perimetral y soporte de ducto		Pendiente por revisar
1.130	- Recinto 13: cañerías de calefacción se encuentran con revestimiento térmico suelto, se ve la cañería a la vista		Pendiente por revisar
1.131	- Recinto 27: rejilla extracción se conecta con manga flexible deformada		Pendiente por revisar
1.132	- Recinto 14: en cañerías de calefacción y ducto de inyección, falta revestimiento térmico. En inyección hacia pasillo falta dímpar de regulación y abrazadera en cuello		Pendiente por revisar
1.133	- Recinto 28: rejilla extracción se conecta con manga flexible deformada		Pendiente por revisar
1.134	- Recinto 15: en inyección hacia pasillo falta dímpar de regulación y abrazadera en cuello		Pendiente por revisar
1.135	- Recinto 29: rejilla extracción se conecta con manga flexible deformada		Pendiente por revisar
1.136	- Recinto 18: falta revestimiento térmico en cañería de agua caliente. Falta sello ignífugo en subida de cañería		Pendiente por revisar
1.137	- Recinto 30: falta convertir switch de control en dímpar contra incendio	NO	Switch de dímpares contra incendio en su totalidad no se encuentran conectados, por tanto no es posible saber si estos se encuentran abiertos o cerrados
1.138	- Recinto 49: rejilla extracción se conecta con manga flexible deformada, falta sello en ducto		Pendiente por revisar
1.141	- Recinto 44: falta revestimiento térmico en ducto de inyección de aire.		Pendiente por revisar
1.142	- Recinto 36: la manga flexible que conecta la inyección de aire no tiene armaduras en su trayecto		Pendiente por revisar
1.143	- Recinto 296: falta revestimiento térmico en ductos de inyección		Pendiente por revisar
<b>ZONA P4-5:</b>			
1.145	- Recinto 80: falta sello en cuello de ducto de extracción y soporte, manga deformada		Pendiente por revisar
1.146	- Recinto 60, 72, 84, 96, 100: falta dímpar regulación de caudal		Pendiente por revisar
1.147	- Recinto 85: en extracción, falta dímpar regulación de caudal, clips de unión de tramos, sello en ducto; en inyección de aire, falta dímpar regulador de aire, la manga de conexión está obstruida, falta abrazaderas en cuello de ducto		Pendiente por revisar
1.148	- Recinto 86: manga de conexión de inyección de aire obstruida.		Pendiente por revisar
1.149	- Recinto 88: falta sello y soporte en ducto de extracción. Manga de conexión deformada.		Pendiente por revisar
1.150	- Recinto 95, 97 y 98: falta dímpar de regulación y clips de unión de marcos.		Pendiente por revisar
1.154	- Recinto 49: mangas de conexión a difusores de aire deformadas, las falta dímpares de regulación de caudal y abrazaderas. Frente a recinto 94 existe una manga flexible que conecta la inyección de aire a los principales ductos que alimentan al pasillo central superior.		Pendiente por revisar
1.155	- Recinto 265: falta revestimiento térmico en ducto		Pendiente por revisar



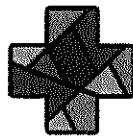


**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada

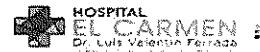


ESPECIALIDAD	CLIMATIZACIÓN	Cumplimiento	OBSERVACIONES
<b>ANTICEDENTES:</b>			
<b>NOMBRE DE RESPONSABLE:</b>			Juan Carlos Barrientos
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b>			
ZONA P4-4:			
1.156 - Recinto 123, 128,137, 138, falta dímpper regulación de caudal.			Pendiente por revisar
1.157 - Recinto 5P mangas de conexión a difusores de aire deformadas, las falta dímpperes de regulación de caudal y abrazaderas. Frente a recinto 109 existe un difusor sin conectar.	NO		No es posible revisar
1.158 - Recinto 702, faltan revestimiento térmico en ducto y pernos de unión de marcos y juntas flexibles de doble cuerpo			Pendiente por revisar
1.159 - Recinto 106, faltan revestimiento térmico en canerías de calefacción			Pendiente por revisar
<b>Quinto piso</b>			Pendiente por revisar
<b>ZONA P5-1:</b>			Pendiente por revisar
1.160 - Recinto 280 faltá dímpper regulador de caudal			Pendiente por revisar
1.161 - Recinto 24P, los difusores de tipo lineal no tienen revestimiento térmico. Falta dímpperes de regulación y abrazaderas en cuerdas de conexión.	NO		
<b>ZONA P5-2:</b>			
1.162 - CMIC 5.4. Nro de aire de maneyadora se encuentra dañado, se debe reemplazar	NO		Filtros saturados, arrastre sismico del equipo inhabilita acción de vibraciones (amortiguadores) al igualizar la soportación (mal instalado los amortiguadores)
1.163 - Recinto 208, debe completarse la instalación de revestimiento térmico en ducto mycción de aire; soporte desprendido			Pendiente por revisar
1.164 - Recinto 216 a 220 faltan dímpperes de regulación de caudal			Pendiente por revisar
1.165 - Recinto 193*, las conexiones flexibles de extracción se encuentran deformadas, faltó sellado en muro			Pendiente por revisar
1.166 - Recinto 287, Existe una ducha y recinto no tiene extracción de aire	NO		no tiene rejilla
1.167 - Recinto 167 y 185, No sale aire desde difusor de inyección, manga deformada			Pendiente por revisar
1.168 - SEDILE, las cajas de difusores no tienen sellados sus portomas, las mangas de las extracciones e inyecciones se encuentran entrelazadas y deformadas sobre celo falso, faltó instalar dímpperes de regulación de caudal.			Pendiente por revisar
<b>ZONA P5-3:</b>			
1.169 - Recinto 232, 260 a 265, 273 y 280, falta completar la instalación de revestimiento térmico en ductos y la instalación de sellado en muro.			Pendiente por revisar
1.170 - Recinto 269, 261, falta instalar dímpperes de regulación en ducto de extracción			Pendiente por revisar
1.171 - Recinto 243, 244: no se ha ejecutado la instalación de extractores de aire en salas de aislado.			Recintos con pacientes, extractor instalado, pero no se encuentra habilitado desde sala de Control Centralizado.
1.172 - Recinto 242, rejilla de extracción de baño se encuentra conectada a ducto de inyección de aire.			Pendiente por revisar
<b>ZONA P5-4:</b>			
1.173 - Recinto 16, Falta instalar dímpper de regulación en ducto de retorno			Pendiente por revisar
1.174 - Recinto 22, Ducto de extracción de baño se encuentra conectado a ducto de inyección, corregir, faltó revestimiento térmico en muro.			Pendiente por revisar
1.175 - Recinto 23, Rejilla de extracción se encuentra conectada al ducto de inyección, corregir, faltó revestimiento térmico de ducto			Pendiente por revisar
1.176 - Recinto 17P, Falta instalar un difusor lineal de aire			Pendiente por revisar
<b>ZONA P5-5:</b>			
1.177 - Recinto 14P, Manga flexible de aire se encuentra ubicada sobre foco de iluminación, corregir			Pendiente por revisar
1.178 - Recinto 77, No se conectan difusor de aire y rejilla de extracción de aire.			Pendiente por revisar
1.179 - Recinto 15P, Falta conectar difusor de inyección de aire			Pendiente por revisar
1.180 - Recinto 85, faltá dímpper regulador de inyección de aire			Pendiente por revisar
<b>ZONA P5-6:</b>			
1.181 - Recinto 19P, falta difusor de inyección de aire del tipo lineal, faltá dímpper regulador de caudal.			Pendiente por revisar
1.182 - Recinto 95, faltá instalar dímpper de regulación de caudal en ducto principal de inyección de aire			Pendiente por revisar
1.183 - Recinto 120, 121, faltá dímpperes de regulación de aire de inyección.			Pendiente por revisar
1.184 - Recinto 102, 129, faltá completar la instalación de revestimiento térmico en ducto de inyección de aire			Pendiente por revisar
1.185 - Recinto 133, 135, faltá instalar extractores de muro correspondientes a aislados			Recintos con pacientes, extractor instalado, pero no se encuentra habilitado desde sala de Control Centralizado

NOTA IMPORTANTE:

Las observaciones realizadas en esta memoria, no tienen fines de sanción, ni de penalización, que el área de Control tiene el compromiso de velar por la calidad y cumplimiento del servicio, para lo cual se monitorea el desempeño y rendimiento de las unidades administrativas, que es a través de la revisión periódica y sistemática realizadas a las autoridades responsables, para su constante mejoramiento y desarrollo profesional.

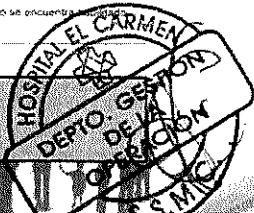

Rev.  
Pág. 36 de 38

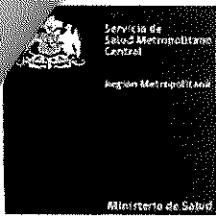

**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada  
[www.hospitalelcarmen.cl](http://www.hospitalelcarmen.cl)

Hospital El Carmen-Maipú

01-esp-A


Equipo	Recinto	Caudal de ensayo [m³/h]	Caudal del medidor	Caudal del sistema en Paredón [m³/h]	Volumen Paredón [m³]	Reservorios	Hora por proyecto	Hora Real de sistema [h]	Temperatura a exterior [°C]	Humedad Relativa [%]	Cáida Presión		Valor de frecuencia [Hz]	Observaciones	
											Presión hasta Paredón [mmHg]	Presión absoluta Paredón + sobrepresión [mmHg]			
CNCM2.7	Pabellón 1	1988	1875	731	112	25	65	22.3	42	11	0.1	2.5	60	113	
CNCM2.4	Pabellón 3	1988	2037	771	128	23	60	22.5	40.6	11	0.6	2.8	60	101.2	
CNCM2.5	Pabellón 4	1988	1989	771	107	263	57	21.3	43.5	11	0.6	1.0	60	85.6	
OCNM2.12	Pabellón 13								22.5	45	11	0.1	0.2		
OCNM2.13	Pabellones														
OCNM2.14	Pabellones														
OCNM2.15	Pabellones														
OCNM2.18	Pabellones														
OCNM2.20	Pabellones														
CNCM2.17	Sala de UVI Móvil														
CNCM2.25	Sala de UVI móvil														

Foto Condiciones en equipo:

Damero de retorno cerrado, Toma de aire exterior cerrada, Toma de aire exterior de sala blanca.

Vertidor de retorno abajo, Toma de aire exterior cerrado, Toma de aire exterior de sala blanca.

Rev. 1  
Pág. 37 de 38

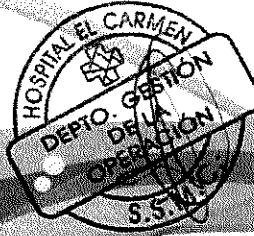



**HOSPITAL  
EL CARMEN**  
Dr. Luis Valentín Ferrada  
[www.hospitalelcarmen.cl](http://www.hospitalelcarmen.cl)



Rev. 1  
Pág. 38 de 38